

ورقکاری SHEET METAL WORKING

- برش کاری
- خم کاری
- کشش ورق
- سایر عملیات شکل دهی ورق های فلزی
- سنبه و ماتریس در فرآیندهای ورق کاری
- عملیات ورق کاری که توسط پرس قابل اجرا نمی باشند
- خم کاری موادی به شکل لوله

واژه شناسی ورق کاری

Sheet Metalworking Terminology

۱- سنبه و ماتریس "Punch and die"

ابزارآلاتی که به شکل نری (پانچ) و مادگی (ماتریس) به منظور انجام برش کاری، خم کاری و کشش ورق استفاده می شود.

۲- پرس "Stamping press"

۳- قطعات پرسی "Stampings"

سه بخش اصلی از فرآیندهای ورق کاری

۱. برش کاری Cutting


بریدن ورق بزرگ به ورق های کوچک یا برش دور تا دور ورق یا ایجاد سوراخ بر روی آن را می گویند .

۲. خم کاری Bending

کج کردن یک ورق حول یک محور مستقیم

۳. کشش Drawing

شکل دهی ورق به اشکال محدب و مقعر

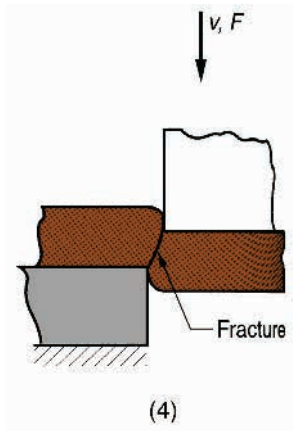


(d) آغاز شکست در دو لبه برش مقابل هم که ورق را جدا می‌سازد

سه روش اصلی که در پرسکاری به برشکاری معروف است:

- shearing
- Blanking
- Punching

روش Shearing (گیوتین - قیچی)

برش ورق در امتداد یک خط مستقیم بین دو لبه برنده را می‌گویند.
 • معمولاً برای برش ورق‌های بزرگ به تکه‌های کوچک برای عملیات ساخت بعدی استفاده می‌شود

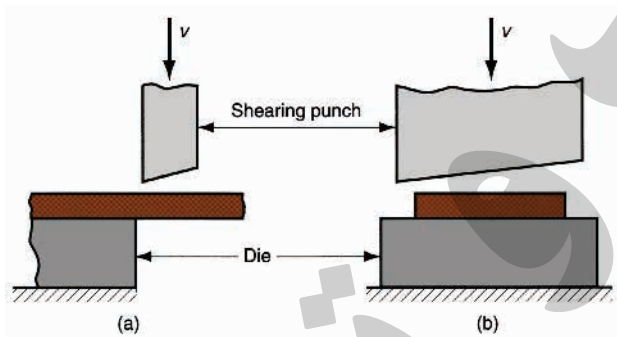

شکل ۳- فرآیند Shearing:

(a) نمای جانبی فرآیند Shearing

(b) نما از روبروی یک دستگاه برش فلز که به تیغه فوقانی شیب‌دار مجهز شده است، علامت v نشان‌دهنده جهت حرکت است

فرآیند سوراخکاری و پولک‌زنی (Blanking and Punching)

Blanking: پولاک‌زنی یا پولاک‌زنی


برش ورق و جداسازی تکه‌های برش خورده از ورق خام

• وقتی ورق بین سنبه و ماتریس بریده می‌شود قسمتی از ورق روی قالب و قسمتی از سوراخ ماتریس بیرون می‌افتد. اگر تکه برش


برش کاری Cutting

بریدن ورق بین دو لبه برنده تیز (سنبه و ماتریس) را برشکاری می‌گویند

شکل ۱- مراحل برشکاری

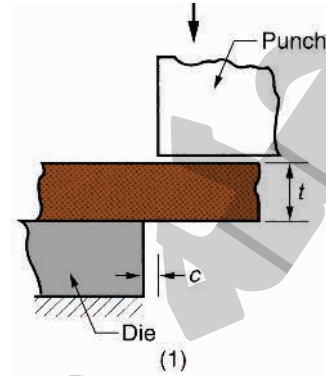


(a) لحظاتی پیش از تماس پانچ با قطعه کار

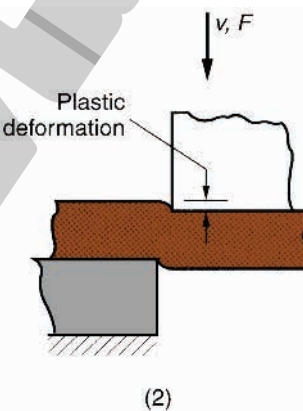

(b) پانچ قطعه را تحت فشار قرار می‌دهد که باعث ایجاد تغییر شکل

پلاستیک در آن می‌شود

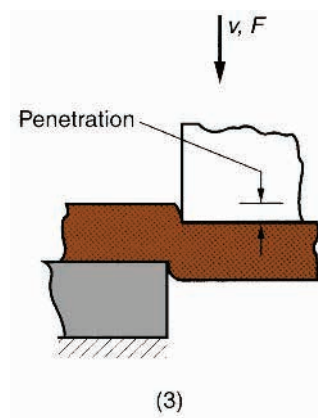

(c) پانچ به قطعه فشار وارد آورده و به داخل آن نفوذ می‌کند که باعث ایجاد

سطح برش صافی می‌شود

blanking ، برای برش‌های گرد به قطر D_b :

$$D_b - 2c = \text{قطر پانچ}$$

قطر نمونه جداشده: D_b


که در رابطه c مقدار لقی است

در پانچ، برای سوراخ به قطر D_h

$$D_h = \text{قطر سوراخ پانچ}$$

$$D_h + 2c = \text{قطر سوراخ ماتریس}$$

که در رابطه c مقدار لقی است

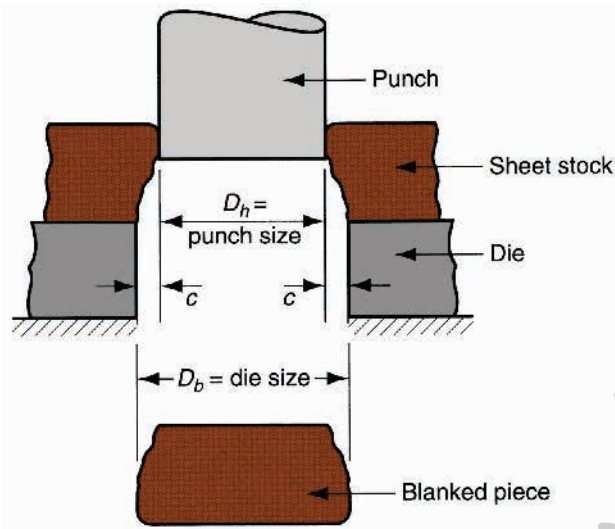

شکل ۶ - اندازه ماتریس تعیین‌کننده اندازه تکه جداشده D_b در فرآیند blanking است، اندازه پانچ تعیین‌کننده اندازه سوراخ D_h است


لقی زاویه‌ای

هدف: این لقی اجازه می‌دهد که ماده بریده شده از ورق به آسانی

از داخل ماتریس به بیرون بیفتد

• مقادیر معمول: $0,25^\circ$ تا $1,5^\circ$ در هر طرف

Straight portion (for resharpening)

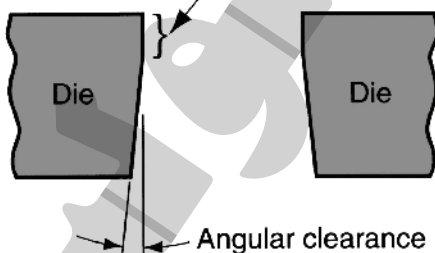


شکل ۷ - لقی زاویه‌ای

خورده که از سوراخ ماتریس بیرون می‌افتد، قطعه دلخواه باشد، آن را blank می‌گویند. ورق باقیمانده روی ماتریس دورریز است.

پانچ یا سوراخکاری - برش ورق مشابه Blanking است با این تفاوت که تکه‌های بریده شده دورریز هستند و پرت ورق به حساب می‌آیند

• ورق باقی مانده قطعه دلخواه است

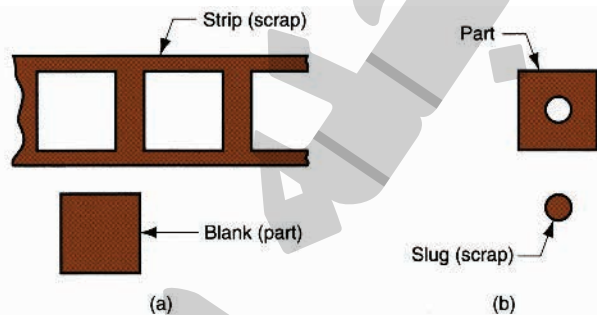

شکل ۴ - فرآیندهای (a) Blanking و (b) پانچ

میزان لقی (بازی برش) در برش ورق

Clearance in Sheet Metal Cutting

لقی به فاصله بین سنبه (پانچ) و ماتریس اطلاق می‌شود

- مقادیر معمول لقی بین ۴ تا ۸ درصد ضخامت ورق خام است
- اگر میزان لقی کم باشد، خطوط شکست از هم عبور می‌کنند که باعث ایجاد سطوح صیقلی دوگانه و نیروی بزرگی در دستگاه می‌شود.
- اگر میزان لقی زیاد باشد، فلز بین دو لبه برنده، گیر می‌کند که باعث بزرگ شدن پلیسه می‌شود.

میزان لقی در برش ورق

• لقی توصیه شده توسط رابطه زیر قابل محاسبه است:

$$c = at$$

که در آن c مقدار لقی، a ضریب لقی، و t برابر با ضخامت ورق است.


• مقدار ضریب لقی (a) بر اساس جنس فلز تعیین می‌شود.

ضریب لقی (a) برای سه گروه از فلزات

گروه فلزات	a
آلیاژهای آلومینیوم 1100S و 5052S و همه تمپر شده ها	0.045
آلیاژهای آلومینیوم 2024ST و 6061ST ، برنج، فولاد نورد سرد شده نرم، استنلس استیل نرم	0.060
فولاد نورد سرد نیمه سخت، استنلس استیل سخت و نیمه سخت	0.075

اندازه سنبه و ماتریس برای فرآیندهای بلانکنگ و پانچ در


- قابل اجرا بر روی پرس برک
- ماتریس‌های V-شکل ساده و ارزان هستند

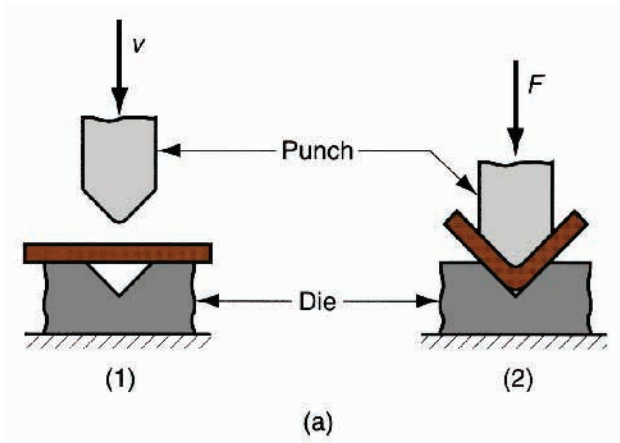

شکل ۱۲ - (a) خم کاری V

خم کاری روی لبه

- مناسب برای تیراژ تولید بالا
 - ورقگیر مورد نیاز است
 - ماتریس‌ها پیچیده‌تر و گران‌تر هستند
- شکل ۱۲ - (b) خم کاری روی لبه

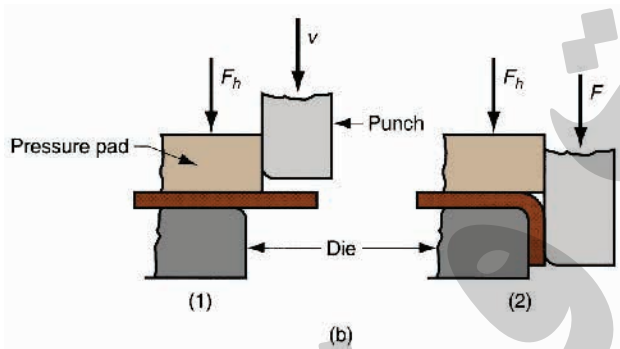

کشش آمدن ورق حین خم کاری

- اگر شعاع خم نسبت به ضخامت ورق کوچک باشد، فلز حین خم کاری کش می‌آید.
 - تخمین میزان کش آمدن حائز اهمیت است به این خاطر که طول قطعه نهایی با ابعاد مورد نظر یکی شود
 - مشکل: تعیین طول تار خنثی قطعه قبل از خم کاری
- فرمول مقدار کشش آمدن ورق در خم کاری

Bend Allowance Formula

$$BA = 2\pi A / 360 \times (R + K_{ba} t)$$

نیروهای برش


مقدار این نیروها برای تعیین تناژ پرس حائز اهمیت است

$$F = S t L$$

که در رابطه فوق S مقاومت برشی ماده، t ضخامت ورق و L طول خط برش است


خم کاری Bending

کج کردن ورق حول یک محور مستقیم به منظور ایجاد تغییر شکل دائمی در آن

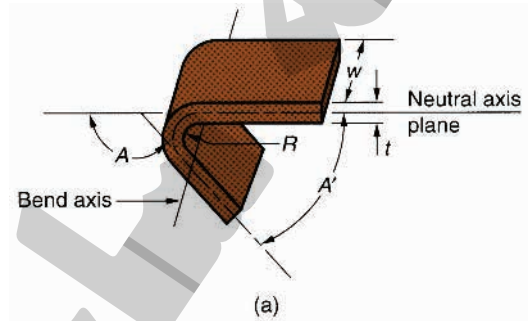

شکل ۱۱ - (a) خم کاری ورق

ماده در سمت داخل نسبت به تار خنثی تحت فشار و بیرون تار خنثی تحت کشش است

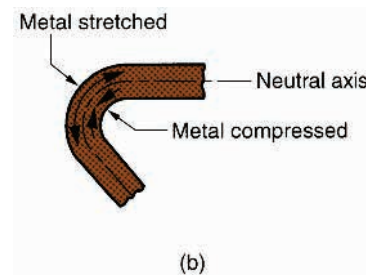


شکل ۱۱ - (b) تغییر طول کششی و فشاری، هر دو در فرآیند خم کاری اتفاق می‌افتند

انواع خم کاری

- خم کاری V: به وسیله یک ماتریس V-شکل اجرا می‌شود
- خم کاری روی لبه (Edge bending): به وسیله یک ماتریس قائم

خم کاری V


• برای تولیدات ارزان

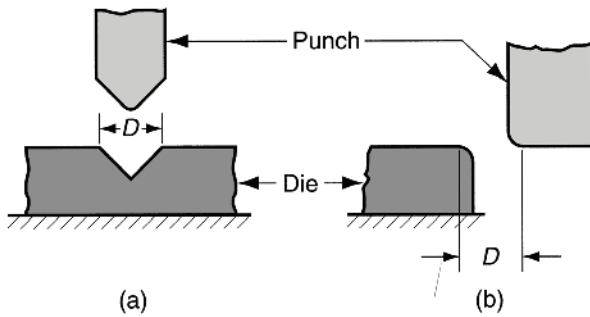

شکل ۱۴- ابعاد دهانه ماتریس D: (a) ماتریس V- شکل (b) ماتریس مالشی

کشش عمیق Drawing

- شکل دهی ورق به منظور ساختن قطعات فنجان‌ی شکل، جعبه‌ای شکل یا سایر قطعات با منحنی‌های پیچیده توخالی
- تکه ورق بریده شده روی قسمت توخالی ماتریس قرار می‌گیرد و سپس سنبه آن را به داخل ماتریس فشار می‌دهد.
- محصولات تولیدی به این روش: بطری‌های نوشیدنی، پوسته‌های مهمات، قسمت‌های بدنه خودرو، ظروف آشپزخانه، سینک ظرفشویی و ...

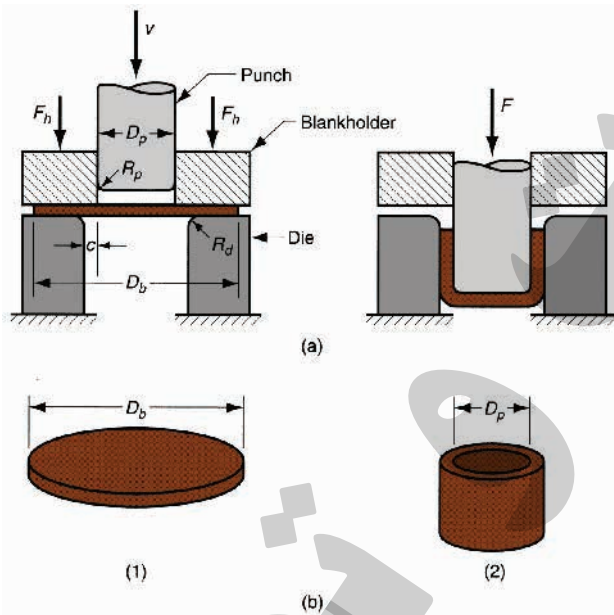

شکل ۱۹ (a) کشش یک قطعه فنجان‌ی شکل:

- (۱) آغاز عملیات پیش از تماس پانچ با قطعه کار
- (۲) تقریباً در انتهای کورس
- (b) قطعه کار متناظر
- (۱) تکه ورق در ابتدای فرآیند
- (۲) قطعه پس از کشش

• لقی در کشش

- وجوه جانبی سنبه و ماتریس توسط لقی C که توسط رابطه زیر

که در آن، BA میزان کش آمدن، A زاویه خم، R شعاع خم، t ضخامت ورق و K_{ba} ضریب تخمین میزان کش آمدن ورق است.


- $R < 2t$, $K_{ab} = 0.33$
- $R >= 2t$, $K_{ab} = 0.50$

برگشت فنری در خم کاری

عبارتست از افزایش زاویه خم پس از برداشتن سنبه از روی قطعه کار

• علل برگشت فنری:

- هنگامی که فشار از روی قطعه برداشته می‌شود، انرژی الاستیک در قطعه باقی می‌ماند، که باعث می‌شود قطعه مقداری از شکل اصلی خود را بازیابی کند.

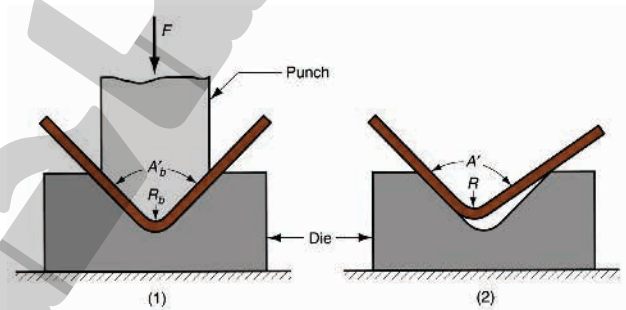

شکل ۱۳- برگشت فنری در خم کاری خود را در کاهش زاویه خم و افزایش شعاع خم نشان می‌دهد: (۱) حین خم کاری، قطعه کار تحت فشار قرار گرفته تا شعاع R_b و زاویه A_b ابزار (منظور سنبه در خم کاری V) را به خود بگیرد (۲) پس از کنار رفتن پانچ، قطعه مقداری برمی‌گردد و به زاویه A' و شعاع R می‌رسد.

نیروی خم کاری

حداکثر نیروی مورد نیاز خم کاری به صورت زیر تخمین زده می‌شود:

$$F = \frac{K_{bf} T S w t^2}{D}$$

که در آن F نیروی خم کاری، TS استحکام کششی ماده، W عرض قطعه کار در راستای محور خم و t ضخامت ورق است. برای خم کاری به روش V ضریب $K_{bf} = 1.33$ و برای خم کاری بر روی لبه این ضریب 0.33 خواهد بود.

تعیین می‌شود، از هم جدا می‌شوند:

$$c = 1.1 t$$

که در رابطه فوق t ضخامت ورق است
• به عبارت دیگر، لقی برابر با ۱۰ درصد بیشتر از ضخامت ورق است

• فنجانیهایی با کف کروی به جای کف صاف

• منحنی‌های غیر منتظم (نظیر بدنه خودرو)

• هر کدام از این اشکال از لحاظ فنی مشکلات خاص خود را در فرآیند کشش، دارند

سایر عملیات شکل‌دهی ورق که بر روی پرس‌های رایج، اجرا می‌شود:


• عملیاتی که با ابزارآلات فلزی انجام می‌شود.

• عملیاتی که با ابزارآلات منعطف لاستیکی اجرا می‌شود.

اطوکشی

• این فرآیند ضخامت دیواره استوانه فنجانیهی شکل را یکنواخت‌تر می‌کند

• مثال: بطری فلزی نوشیدنی‌ها و لوله توپ

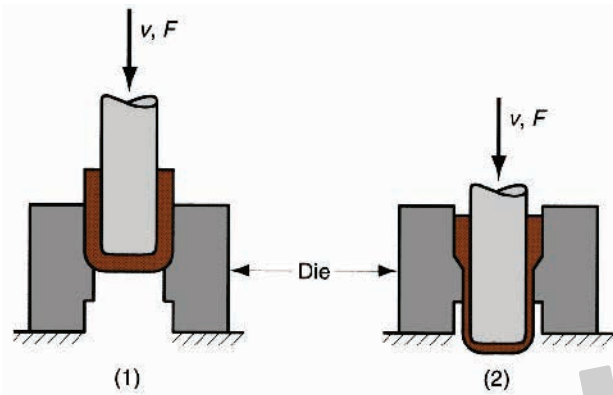


شکل ۲۵ - فرآیند اطوکشی برای دست‌یابی به ضخامت دیواره

یکنواخت‌تر (۱) آغاز فرآیند (۲) حین فرآیند

به نازک شدن و افزایش طول دیواره‌ها توجه کنید

برجسته کاری Embossing

• از این فرآیند به منظور ایجاد فرو رفتگی در ورق نظیر حروف برجسته، یا برجستگی‌های تقویتی استفاده می‌شود

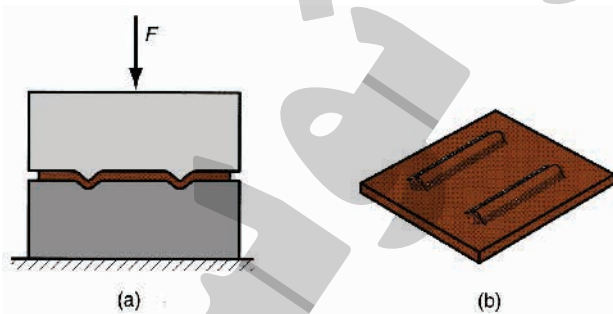

شکل ۲۶ - Embossing: (a) مقطع عرضی سنبه و ماتریس در هنگام

پرس کردن ورق (b) قطعه نهایی با راه‌های برجسته

نسبت کشش (Drawing Ratio DR)

برای شکل استوانه‌ای رابطه به ساده‌ترین شکل تعریف می‌شود:

$$DR = \frac{D_b}{D_p}$$

که در آن D_b قطر تکه ورق است و D_p قطر پانچ است

• این نسبت نشان‌گر کشش پذیری ورق است.

• حد بالایی برابر با ۲ است

کوچک شدن r

• مجدداً برای شکل استوانه‌ای به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$r = \frac{D_b - D_p}{D_b}$$

• مقادیر r باید کم‌تر از ۰.۵ باشد

نسبت ضخامت به قطر

حاصل تقسیم ضخامت ورق بر قطر آن پیش از کشش

نسبت ضخامت به قطر ورق $t/D_b =$

• مقدار مطلوب نسبت t/D_b لازم است بیشتر از ۱ درصد باشد.

• با کاهش نسبت t/D_b ، قطعه به سمت چروک شدن می‌رود.

تعیین اندازه بلانک ورق پیش از کشش

• به منظور درست بودن اندازه‌های قطعه نهایی پس از کشش،

لازم است اندازه تکه ورق آغازین D_b صحیح باشد.

• با برابر گذاشتن حجم تکه ورق آغازین و حجم قطعه کار نهایی،

می‌توان به D_b دست یافت

• برای ساده‌سازی محاسبات، از نازک شدن ورق در دیواره‌ها


چشم‌پوشی شود.

سایر اشکال غیر استوانه‌ای


• قوطی‌های چهارگوش یا مستطیلی (نظیر سینک ظرفشویی)

• گلدان‌های پله‌دار (پاشنه دار)

• مخروط‌ها

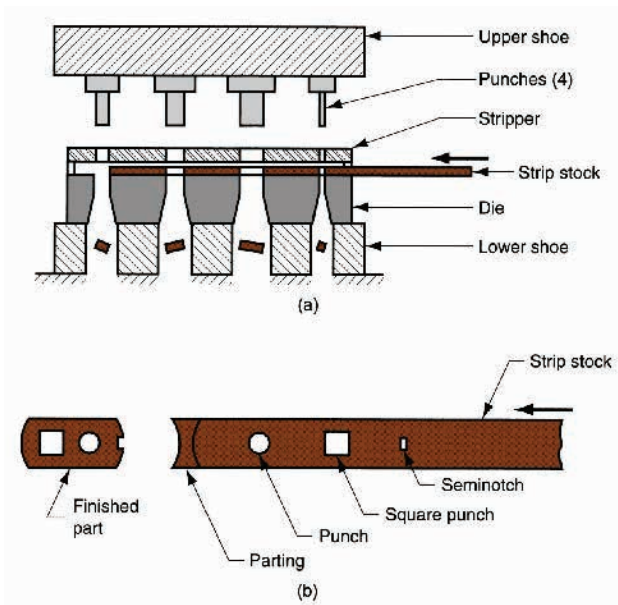

شکل ۳۱ (a) قالب پروگرسو (مرحله ای) کفشک فوقانی، سنبه‌ها، نگه دارنده ورق، نوار ورق، ماتریس، کفشک تحتانی (b) قطعه تولیدشده متناظر (نوار ورق، نیم شیار، سنبه چهارگوش، پانچ گرد، تکه کردن قطعه، قطعه نهایی)

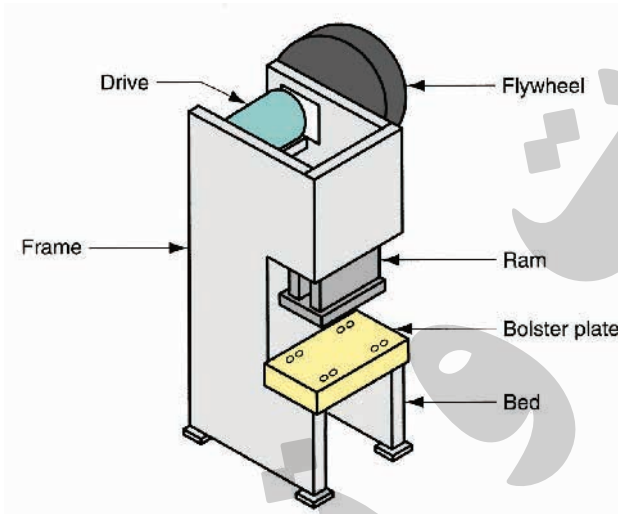


شکل ۳۲- اجزای یک دستگاه قالب پرس مکانیکی مرسوم (قوای محرک، چهارچوب شاسی، بستر، بالشتک، رم، چرخ‌طیار)

انواع چهارچوب شاسی دستگاه پرس

- چهارچوب فضا دار- به شکل حرف C است و اغلب به صورت C-frame شناخته می‌شود
- چهارچوب با وجوه جانبی مستقیم H-frame- ساختاری شبیه به جعبه دارد و برای تناژهای بالا استفاده می‌شود.

فرآیند Guerin (شکل دهی با استفاده از پرس پد لاستیکی)

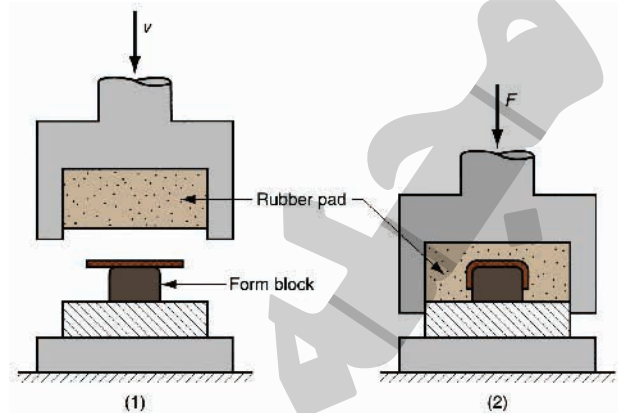

شکل ۲۸- فرآیند Guerin - (۱) قبل و (۲) بعد


علامت‌های v و F به ترتیب نشان‌دهنده حرکت و اعمال نیرو می‌باشند

مزایای روش Guerin

- هزینه ابزارآلات ارزان
- بلوک شکل دهنده می‌تواند از چوب، پلاستیک یا هر ماده‌ای که به آسانی شکل گیرد، ساخته شود.
- پد لاستیکی می‌تواند با بلوک‌های فرم‌دهنده مختلفی استفاده شود.
- این فرآیند برای تولیدات با تعداد ضرب پایین، مناسب است.

قالب برای فرآیندهای ورق کاری

- اکثر فرآیندهای شکل‌دهی با پرس، توسط ابزارآلات سنبه و ماتریس رایج انجام می‌شود.
- این ابزارآلات برای یک قطعه، به طور اختصاصی طراحی می‌شوند.
- واژه قالب پرسی بیشتر برای قالب‌ها با قابلیت تعداد ضرب بالا استفاده می‌شود.

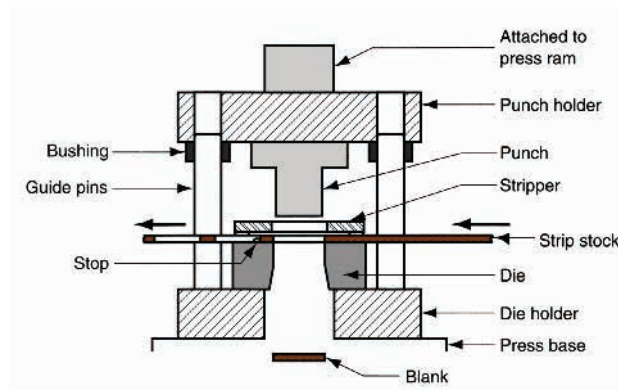


شکل ۳۰- اجزای سنبه و ماتریسی که برای فرآیند Blanking مورد استفاده قرار می‌گیرد

• نیروی F_{die} می‌تواند با برقراری تعادل بین مولفه‌های عمودی نیروها، تعیین شود.

خم کاری به روش نورد


با استفاده از نورد، ورق‌های فلزی بزرگ به مقاطع منحنی شکل داده می‌شود

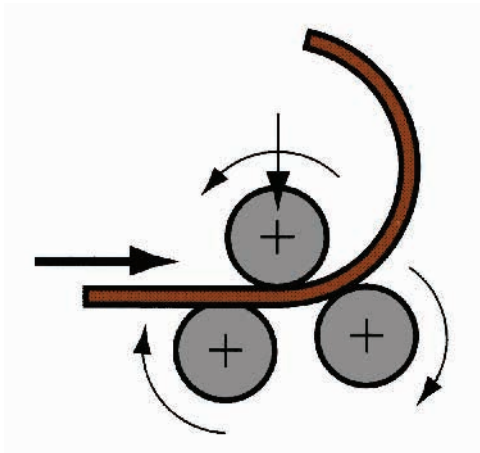

شکل ۴۰- خم کاری به روش نورد

شکل‌دهی به روش نورد

می‌توان به وسیله نورد، فرآیند شکل‌دهی یک کویل ورق را به صورت پیوسته توسط غلتک‌های متقابل به انجام رساند

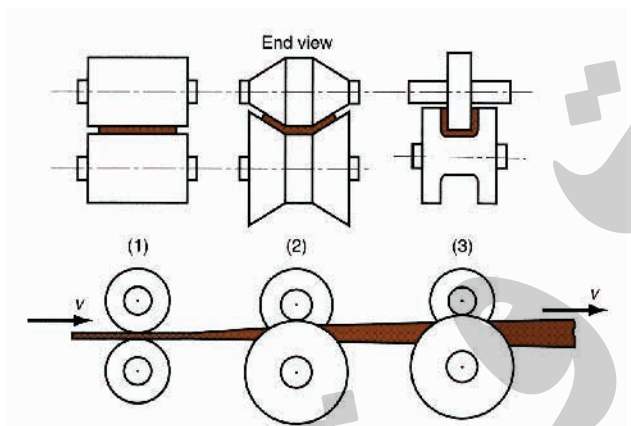

شکل ۴۱ - شکل‌دهی یک مقطع ناودانی شکل به صورت پیوسته

(۱) نورد مستقیم straight rolls

(۲) شکل‌دهی جزئی partial form

(۳) شکل‌دهی نهایی final form

روش چرخکاری Spinning

فرآیند شکل‌دهی است که در آن یک قطعه با تقارن محوری به تدریج حول یک سنبه دوار توسط یک غلتک دوار شکل‌دهی می‌شود.

سه نوع دارد:

۱- روش مرسوم Conventional spinning

سیستم‌های محرک و قدرت

• پرس‌های هیدرولیک- این پرس‌ها از سیلندر-پیستون‌های بزرگ برای حرکت دادن رم استفاده می‌کنند

- کورس حرکت رم نسبت به پرس‌های مکانیکی، بیشتر است
- مناسب برای کشش عمیق
- سرعت پایین‌تری نسبت به دستگاه‌های مکانیکی دارد

• پرس‌های مکانیکی- حرکت دورانی موتور را به حرکت خطی رم تبدیل می‌کنند

- نیروهای بالا در انتهای کورس حرکت به وجود می‌آید
- مناسب برای فرآیندهای پانچ و blanking

عملیات ورق کاری که توسط پرس انجام نمی‌شوند

• شکل‌دهی با کشش روی سنبه (بدون ماتریس) Stretch forming

• رول فرمینگ و رول بندینگ Roll bending and forming

• چرخکاری Spinning (فرآیند شکل‌دهی است که در آن یک


قطعه با تقارن محوری به تدریج حول یک سنبه دوار توسط یک غلتک دوار شکل‌دهی می‌شود)

• فرآیندها با نرخ انرژی بالا

Highenergyrate forming processes

شکل‌دهی کششی بدون ماتریس - Stretch Forming

ورق فلزی به طور همزمان کشیده و خم می‌شود تا تغییر شکل حاصل شود

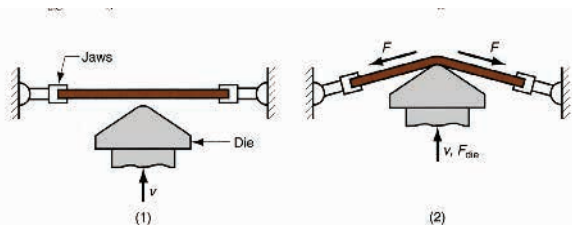


شکل ۳۹ شکل‌دهی کششی بدون ماتریس: (۱) آغاز فرآیند، (۲)

سنبه شکل‌دهی به داخل قطعه کار نیروی F_{die} را وارد می‌نماید که باعث کشیدگی و خم شدن آن می‌شود. F برابر با نیروی کششی است

نیروی مورد نیاز در فرآیند شکل‌دهی کششی

$$F = LtY_f$$

که در آن F نیروی کشش، L طول ورق در راستای عمود بر کشش، t ضخامت ورق و Y_f جریان تنش در قطعه کار است.

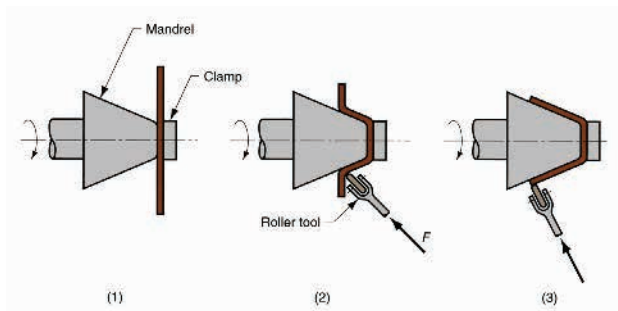

۲- روش برشی Shear spinning

۳- روش تیوبی Tube spinning

شکل ۲۰، ۴۲- روش مرسوم (۱) تنظیم در ابتدای فرآیند (۲) حین فرآیند و (۳) تکمیل فرآیند

شکل دهی با توان بالا HERF

فرآیندهای شکل دهی هستند که فلز با مصرف مقدار زیادی انرژی در یک زمان کوتاه، فرم می گیرد.


این نوع فرآیندها شامل موارد زیر می شوند:

شکل دهی انفجاری - شکل دهی الکترو هیدرولیک - شکل دهی به روش الکترومغناطیسی

شکل دهی انفجاری

با استفاده از انرژی ناشی از انفجار، ورق فلزی به داخل حفره ماتریس شکل دهی می شود.

- انفجار باعث به وجود آمدن موجی به صورت شوک می شود که انرژی خود را برای فرستادن ورق به داخل حفره ماتریس منتقل می کند.
- کاربردها: قطعات بزرگ، به عنوان نمونه صنعت هوافضا

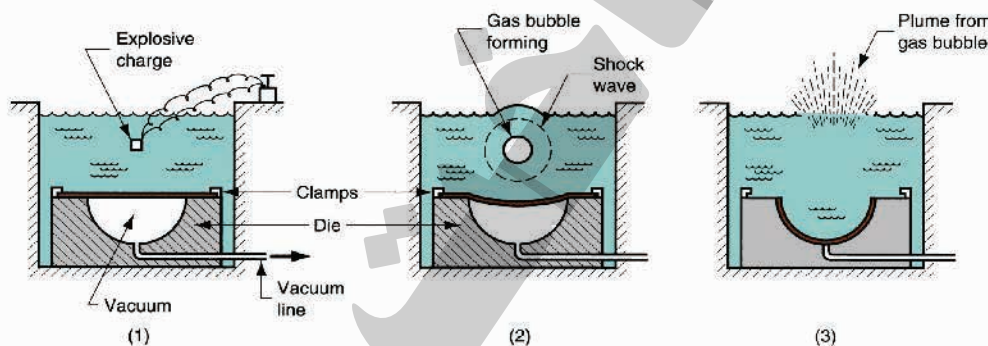

شکل ۴۵- شکل دهی انفجاری:

(۱) آماده سازی (۲) انفجار صورت می گیرد و (۳) موج انفجار قطعه را شکل دهی می کند و گازهای انفجار از سطح آب بیرون می روند

شکل دهی به روش الکترومغناطیسی

ورق فلزی توسط نیروی مکانیکی ناشی از میدان الکترومغناطیسی که در قطعه کار به وسیله یک سیم پیچی القا می شود، شکل دهی می شود.

- این فرآیند در حال حاضر در بین فرآیندهای HERF به صورت گسترده تری مورد استفاده قرار می گیرد
- کاربردها: قطعات تیوبی

شکل ۴۷- شکل دهی به روش الکترومغناطیسی: (۱) مرحله آماده سازی که در آن سیم پیچی به داخل قطعه کار تیوبی شکلی قرار داده می شود که توسط ماتریس احاطه شده است، (۲) قطعه شکل یافته

